


BW03K

3KW 激光焊接头

产品说明书

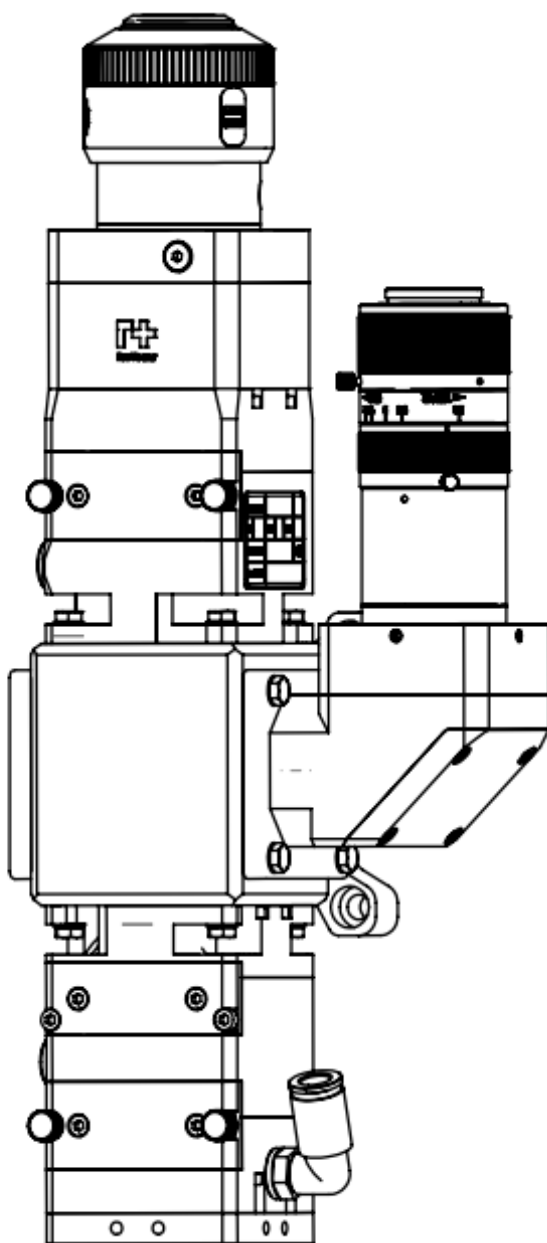

Empower 嘉强

Hotline: 400-670-1510

Email: sales@empower.cn

Add: 上海市 松江区 东宝路 8 号

版本更新时间记录

序号	修改时间	版本号
01	2025.07.01	V1.0

前言

感谢您选购本公司的产品！

本手册对 BW03K 激光焊接头的安装调试做了详细说明，以便于您快速地开始使用本产品。

如果您还有其它事项需要了解的，可直接咨询本公司。

由于产品功能的不断更新，您所收到的产品在某些方面可能与本手册的陈述有所出入。在此谨表歉意！

我们保留本文档的所有权利，包括本文档涉及已颁布的专利和已注册的其他商业所有权。严禁以不正当的方式使用本文档，尤其是复制以及传播给第三方。

本文档如果您发现错误，请尽快通知我们。

本手册中包含的数据只用于说明产品，不得将其视为担保物权的声明。

为客户的利益起见，我们会不断设法确保我们开发的产品符合最新的技术。

免责声明

- 我们保留因改善质量或为扩展应用方式以及基于生产工艺的原因而更改设计的权利。
- 我司对于错误操作或不当处理我们的产品而导致的损失和事故不承担任何责任。
- 拆卸产品将丧失所有质保索赔权利，其中不包括受到磨损的以及维护或调试作业所需的零部件的正常更换。
- 擅自改动产品或使用不适合的备件将直接导致质保和责任免除失败。
- 建议只使用我司提供的备件，或交由我司指定的专业团队进行安装。

使用规定

- 保证在干燥环境下使用该产品。
- 保证产品在 EMC 标准要求的环境下使用。
- 仅允许在技术数据指定的参数范围内运行产品。

人员职责

- 熟悉工作安全和事故防范的基本规定，接受过设备操作指导。
- 阅读并理解基础安全说明和操作。
- 必须学习过相关规定和安全说明并了解可能发生的危险。
- 遵守相关规定，实施相应的保护措施。

安全须知

- 防止电击
 - 1) 激光头的零部件，如电气接口以及所附的紧固件，可能由于功能受限而无法完全受到 地线的保护。这些零部件可能带有低电压。安装电气装备时，请注意为相关人员采取防电击措施。
 - 2) 注意设备应按规定接地。

- 防范危险

- 1) 绝不要将手部或其他身体部位置于激光头之下。
- 2) 只可在关闭电源后进行维修和维护工作。
- 3) 不得超出规定的最大压力。
- 4) 必须确保激光头在任何时候都状态正常。
- 5) 螺栓和螺母等所有紧固件必须拧紧。

- 防范激光

- 1) 避免直射或散射对眼镜或皮肤造成辐射。
- 2) 不要注视光束，即使在佩戴光学装备的条件也不可行。
- 3) 使用符合相关标准要求，专用的激光防护目镜。

- 防止水路腐蚀

为避免发生腐蚀，使用规定的冷却液，并遵守相关要求和规定的维护间隔。

- 防范噪音

保护气体气压较高时，为了防止人员遭受噪音的危害，应对相应的措施进行规定或说明，并履行遵守。

- 存储与运输


- 1) 遵守技术数据允许的存储温度范围。
- 2) 采用合理的措施预防火灾，震动或撞击。
- 3) 不要存放在磁场及其附近。

目录

1. 产品说明.....	5
1.1 产品外观示意图.....	5
1.2 产品尺寸图.....	6
1.3 技术参数.....	7
1.4 气体接口.....	8
1.5 线路连接.....	9
1.6 镜头、显示屏、相机功能接口说明.....	10
1.7 视场调中方法.....	11
2. 激光头安装.....	12
2.1 准备洁净台.....	12
2.2 激光头放置在洁净台上.....	12
2.3 擦拭激光头光纤接口防尘帽.....	13
2.4 检查激光器光纤端面洁净度.....	13
2.5 将激光器光纤接口插入激光头.....	14
2.6 缠绕密封膜.....	14
2.7 激光头安装.....	15
2.8 安装末端组件.....	16
3. 维护保养.....	17
3.1 准直保护镜检查更换.....	17
3.2 聚焦保护镜检查更换.....	18
4. 附录.....	19
机械尺寸数据.....	19


1. 产品说明

1.1 产品外观示意图

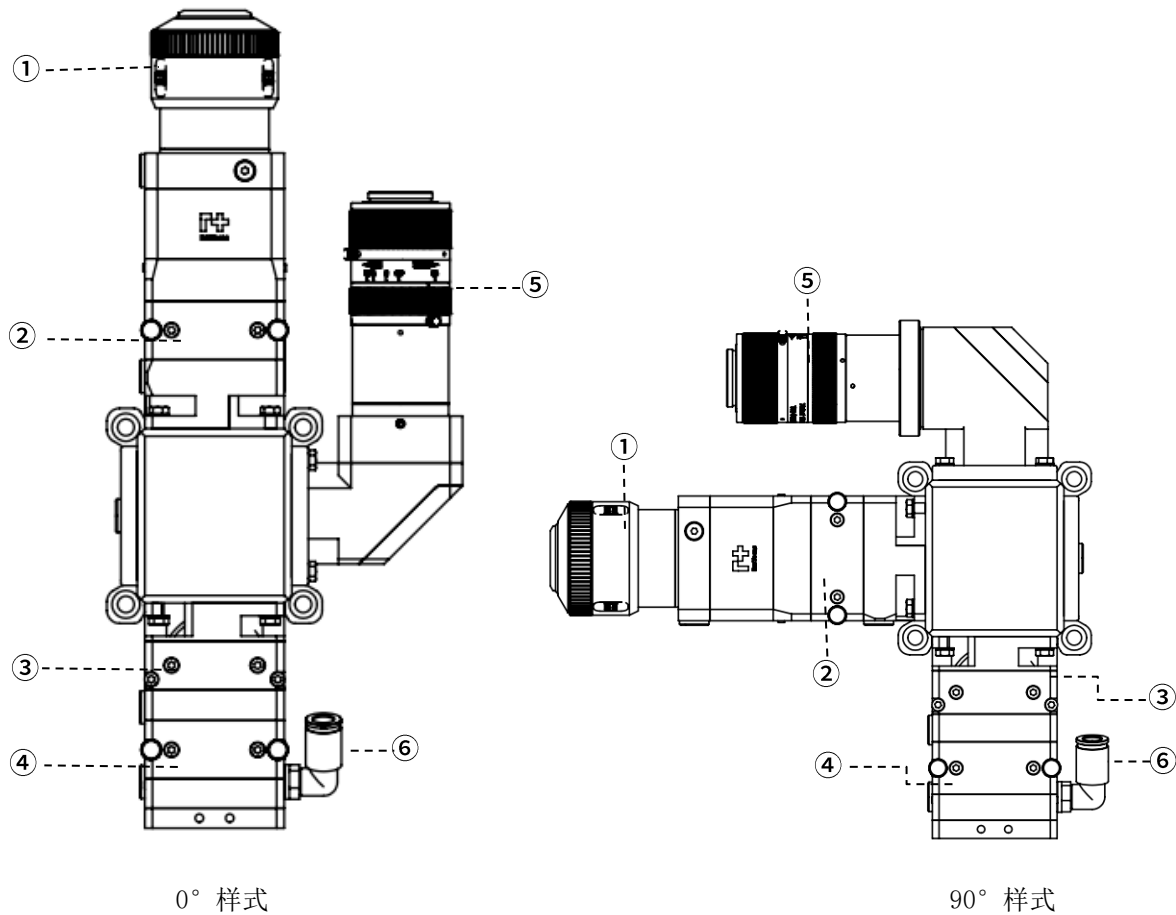


①	光纤接口
②	准直保护镜抽屉
③	聚焦镜抽屉
④	聚焦保护镜抽屉
⑤	视觉镜头
⑥	保护气接口

1.2 产品尺寸图

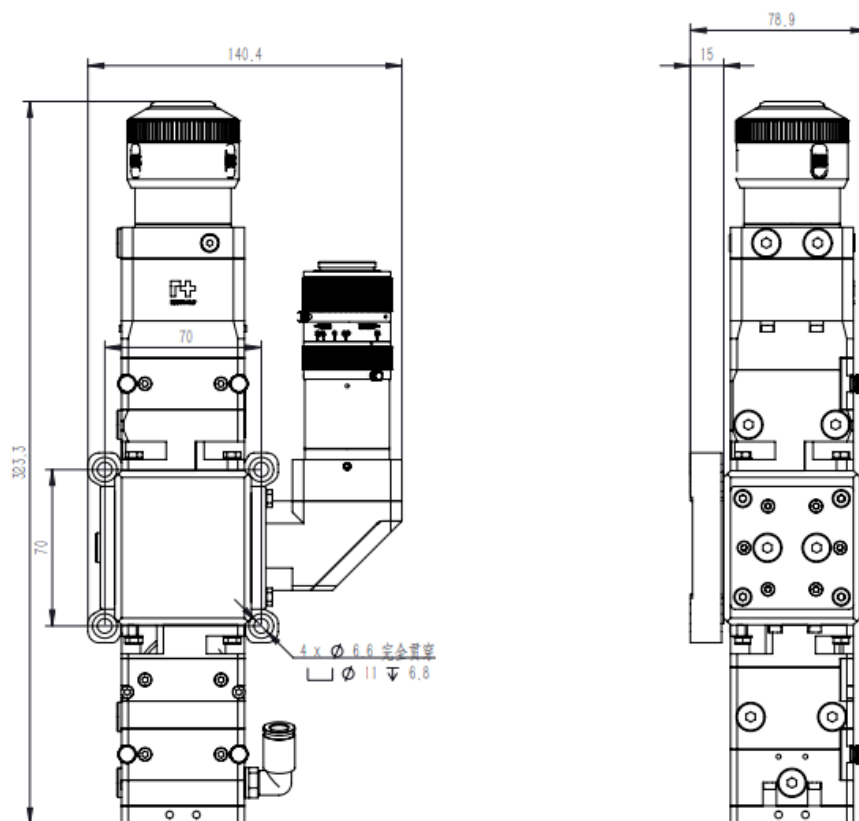

准直 F100/带视觉镜头 0° 样式尺寸

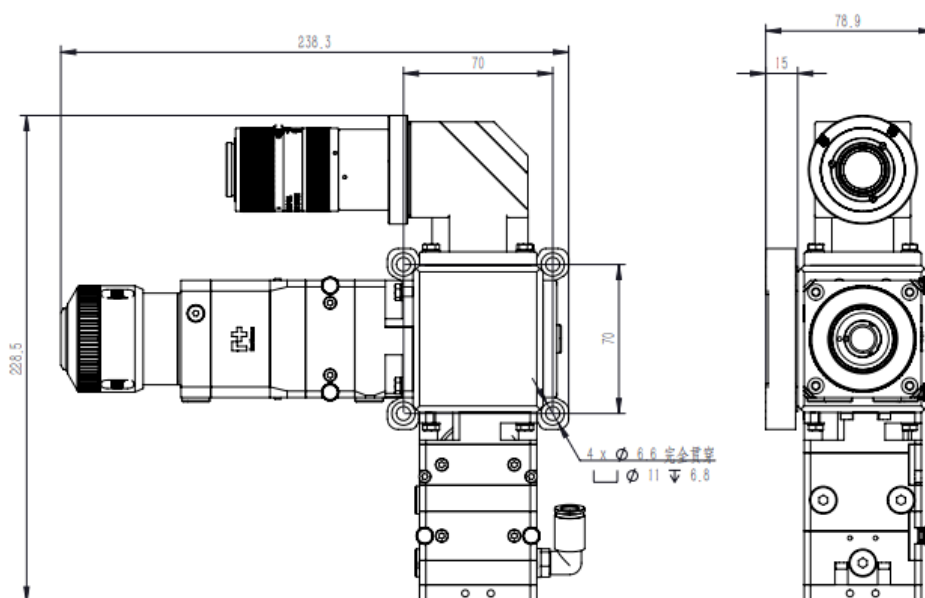


准直 F100/带视觉镜头 90° 样式尺寸

温馨提示:其他规格尺寸详见附录

1.3 技术参数

型号	BW03K
激光波长	1064nm
激光功率	≤3KW
光纤接口	QBH（标配），QD 等可选
通光孔径	25mm
准直焦距	100mm/125mm/150mm
聚焦焦距	150mm/200mm/250mm/300mm
保护镜规格	Ø27.9mm*4.1mm
视觉镜头	标准 C/CS 接口
水冷接口	无
气体接口	Ø8mm
尺寸	323.3*140.4mm（F100 准直 0° 样式）
重量	~3kg



1.4 气体接口

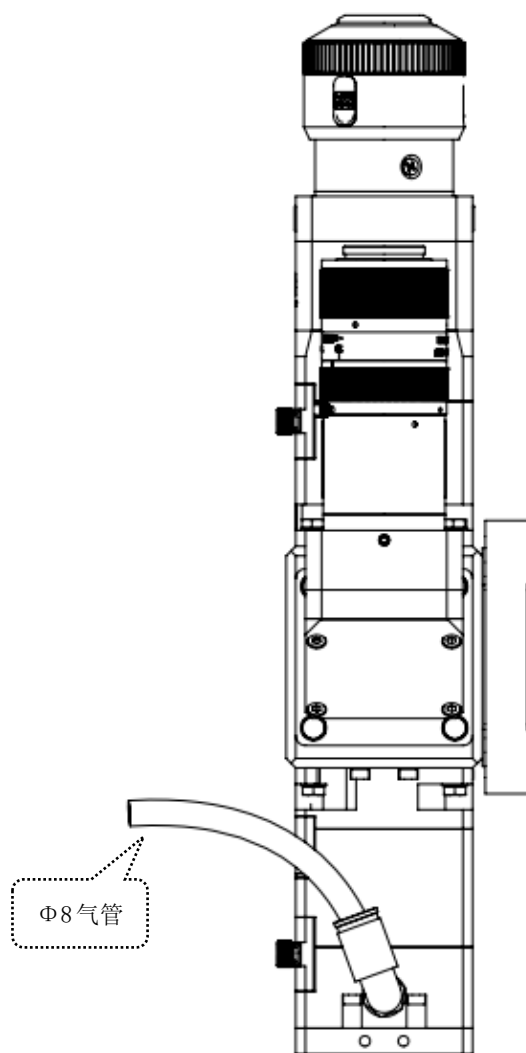

BW03K 激光焊接头气路接法


所接气体的要求，压缩空气的气压约为 0.4-0.6MPa，氮气、氩气等保护气体气流量约为 8-25L/min，具体根据工作要求调整。

1.5 线路连接

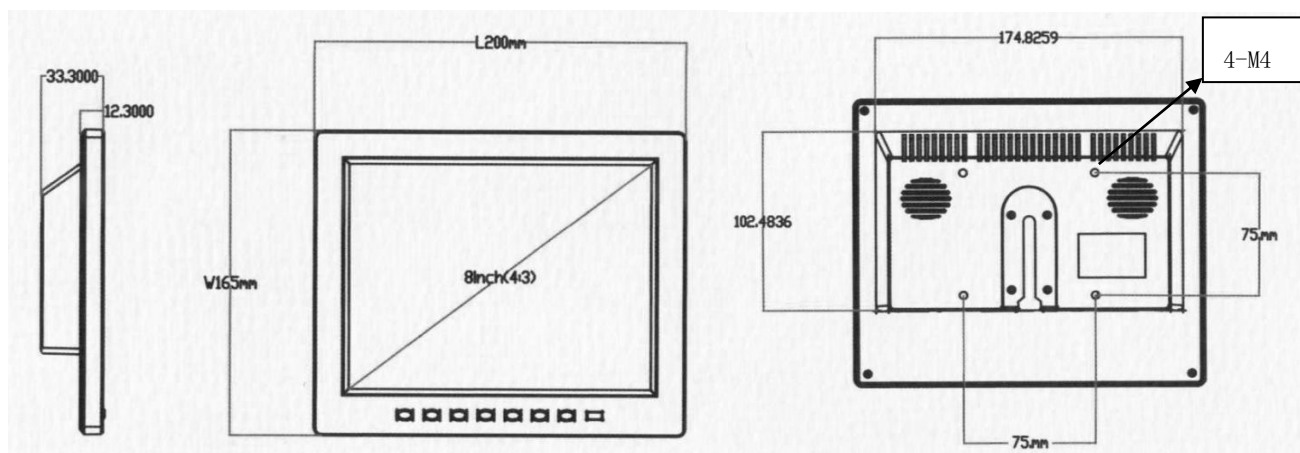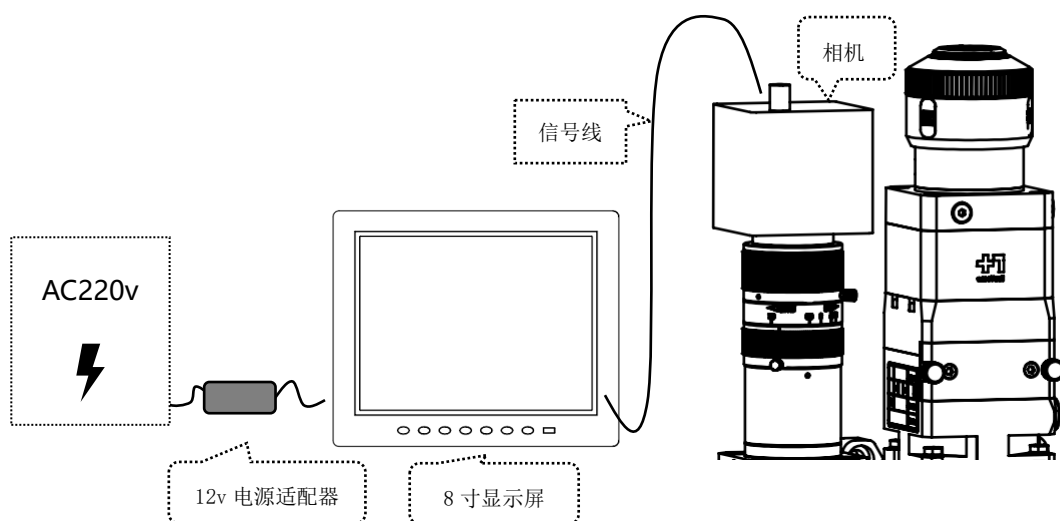


显示屏机械尺寸


1.6 镜头、显示屏、相机功能接口说明

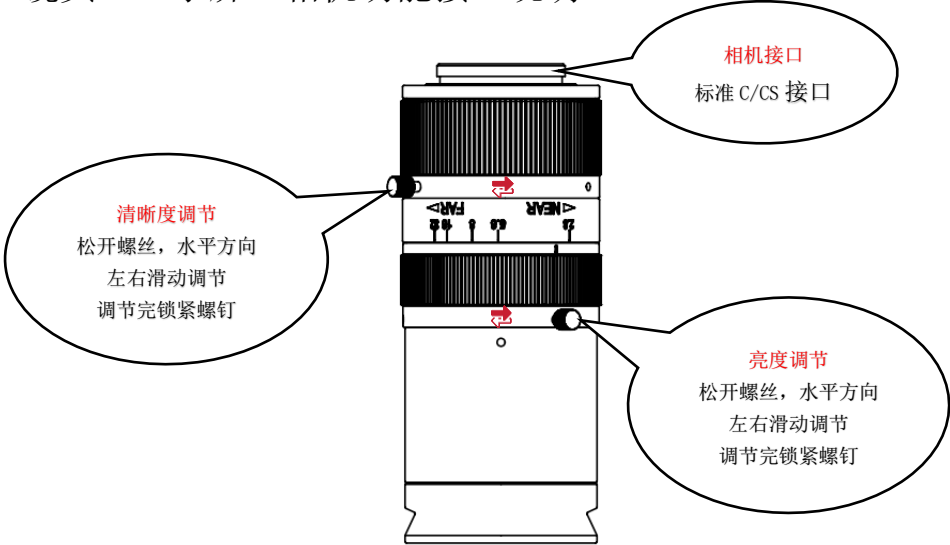

镜头功能接口说明


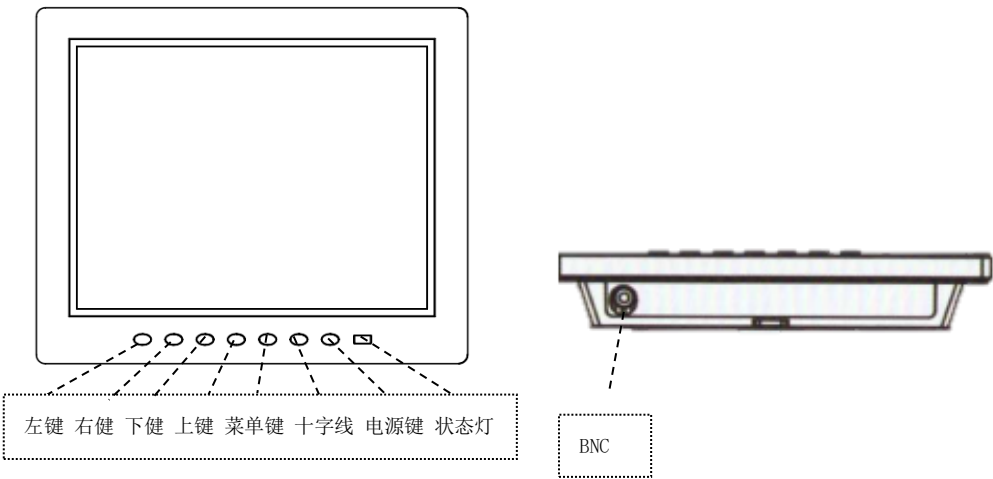


显示屏按键与接口说明

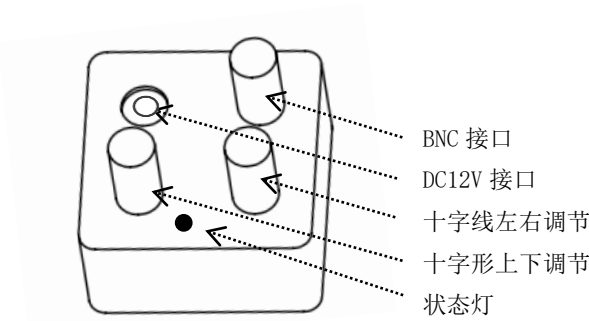

相机功能接口说明

1.7 视场调中方法

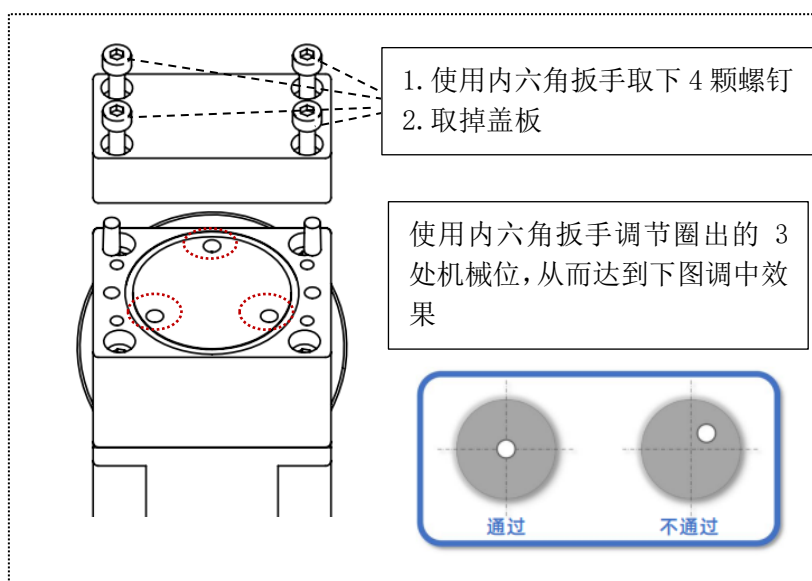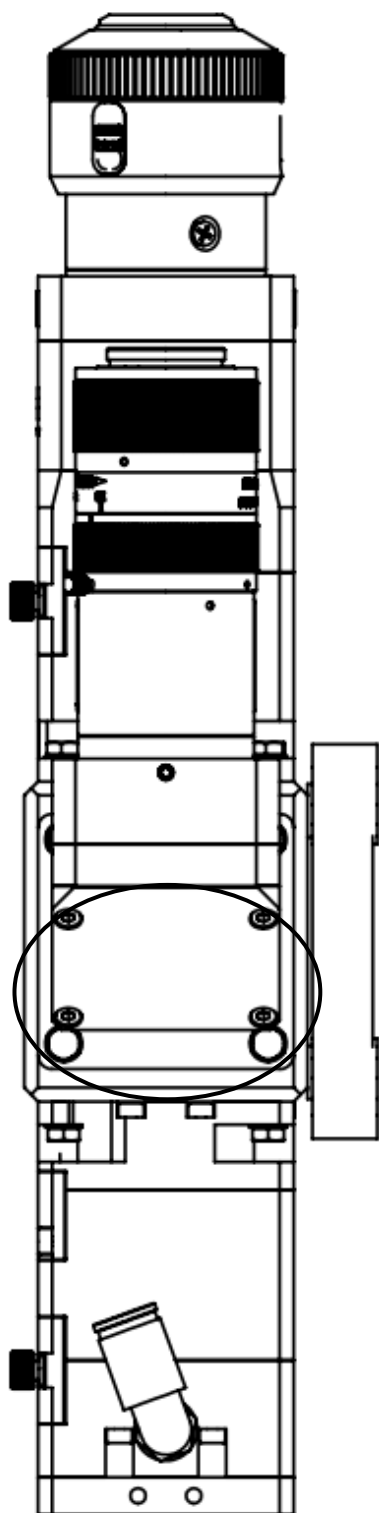


2. 激光头安装

2.1 准备洁净台


打开洁净台，清理洁净台卫生，玻璃门拉下并留 10cm 缝，开机运行 30 分钟

洁净工作台类型：垂直净化；
洁净等级：ISO 5 级、100 级；
平均风速 $\geq 0.4\text{m/s}$

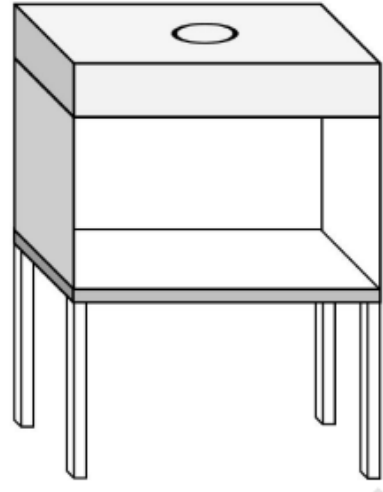


2.2 激光头放置在洁净台上

激光头平躺横放，禁止竖立放置

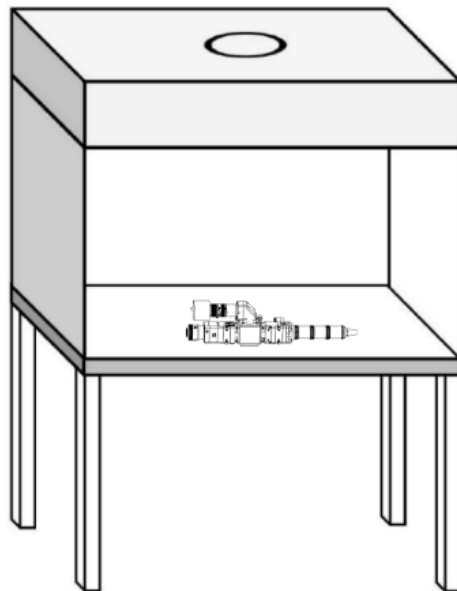

2.3 擦拭激光头光纤接口防尘帽

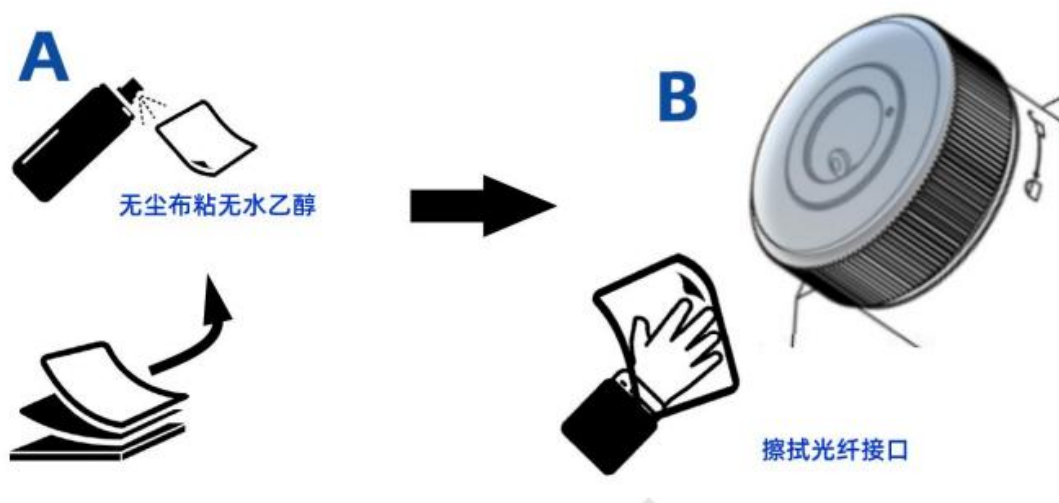

2.4 检查激光器光纤端面洁净度




显微镜上安装光纤连接器




棉签擦拭保护镜片

2.5 将激光器光纤接口插入激光头

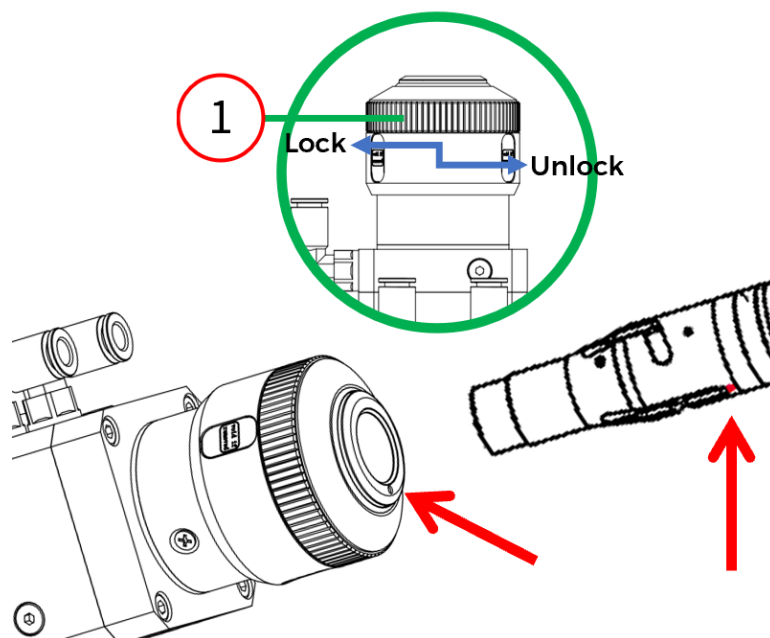

- 将激光头**水平**放置。
- 沿箭头方向解锁①QBH 锁紧环（逆时针旋转 45° ，将锁紧环下压，再逆时针旋转 45° ）。
- 检查光纤端面，确保光纤端面未被污染。
- 将光纤输出端红色标识对准 QBH 红色标记直插入至底。
- 锁定①QBH 锁紧环（顺时针旋转 45° ，上提锁紧环，再顺时针旋转 45° ）。
- 轻微扭动光纤输出端部分，确保光纤输出端与激光头已可靠连接。


2.6 缠绕密封膜

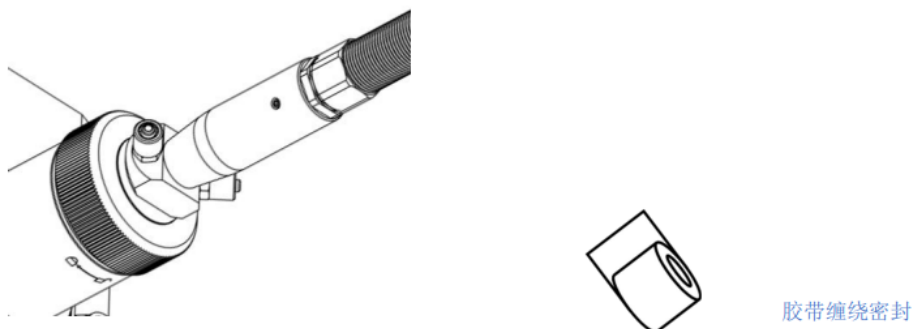


⚠️ 为保证密封效果，建议至少缠绕三圈胶带进行密封。

2.7 激光头安装

通过①②③④四颗 M6x16 内六角螺丝可以将激光头安装到机台/机械手背板上。当把激光头固定在机台上的时候，必须确保激光头已锁紧，无晃动情况。

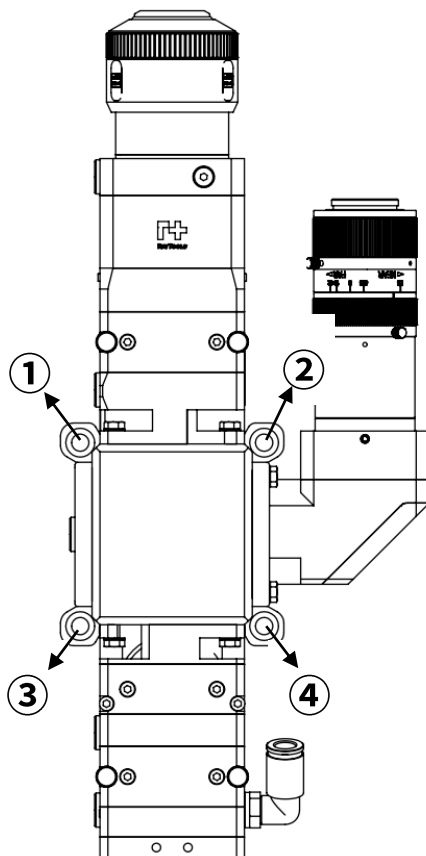

BW03K 正视图

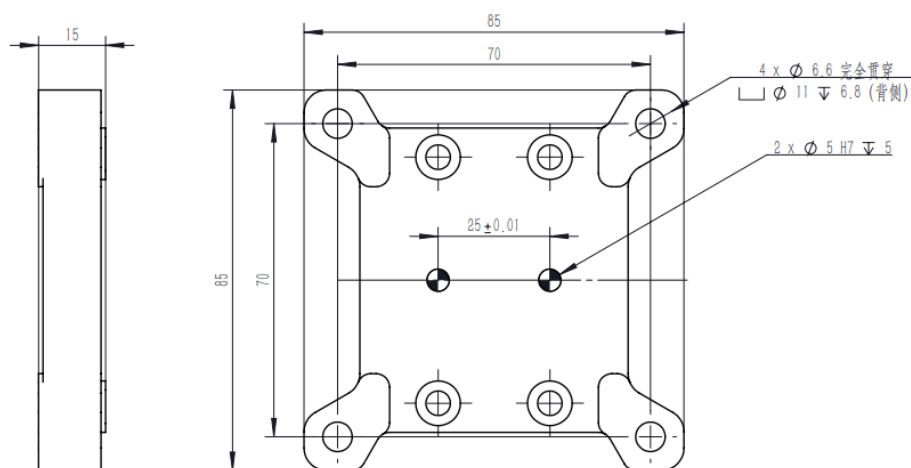


安装背板机械尺寸图

2.8 安装末端组件


因 BW03K 系列末端组件需根据客户选择进行选配，在安装前请确认直吹/气刀/侧吹/送丝组件是否齐全，请将激光头与末端组件进行安装，如下图所示！

末端组件：

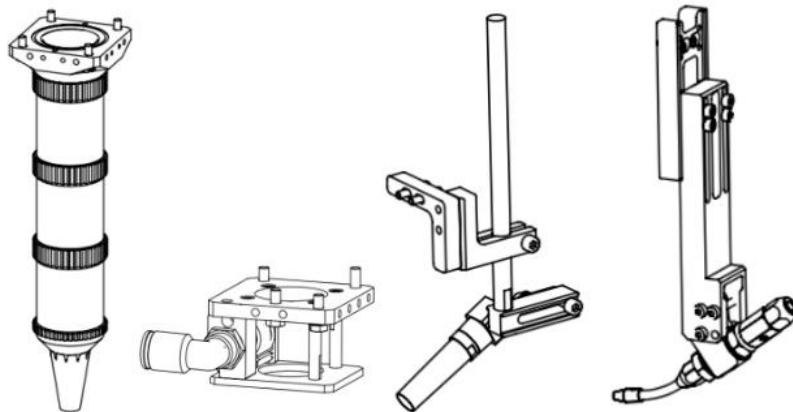

(F300) 直吹组件 气刀组件 侧吹组件 送丝组件


末端组件安装示意图：

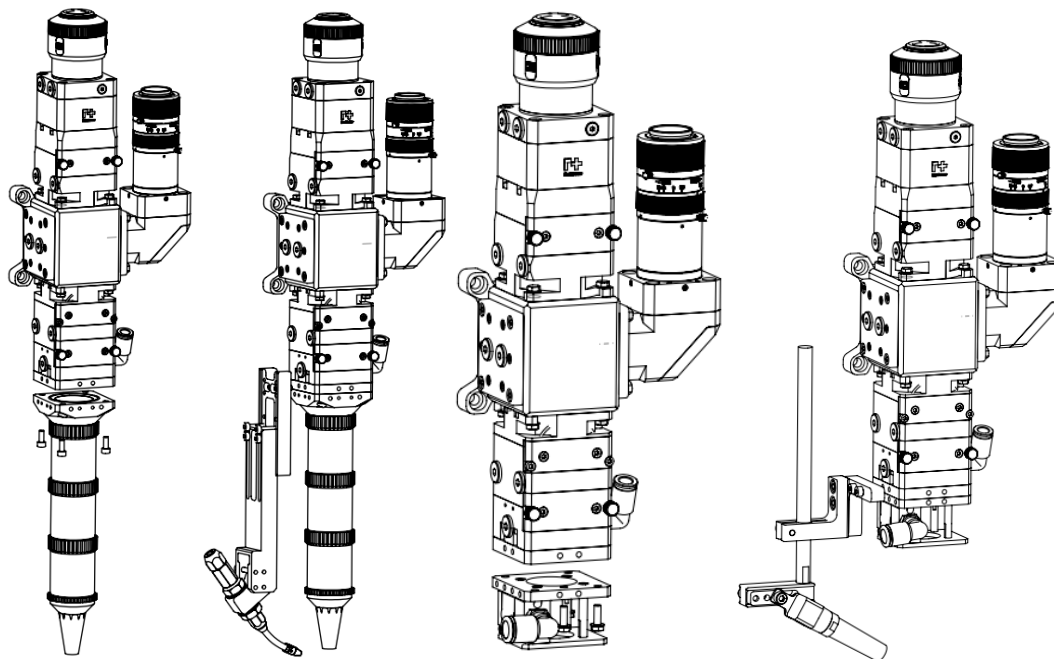

(F300) 直吹组件 (F300) 直吹+送丝组件 气刀组件 气刀+侧吹组件

3. 维护保养

3.1 准直保护镜检查更换

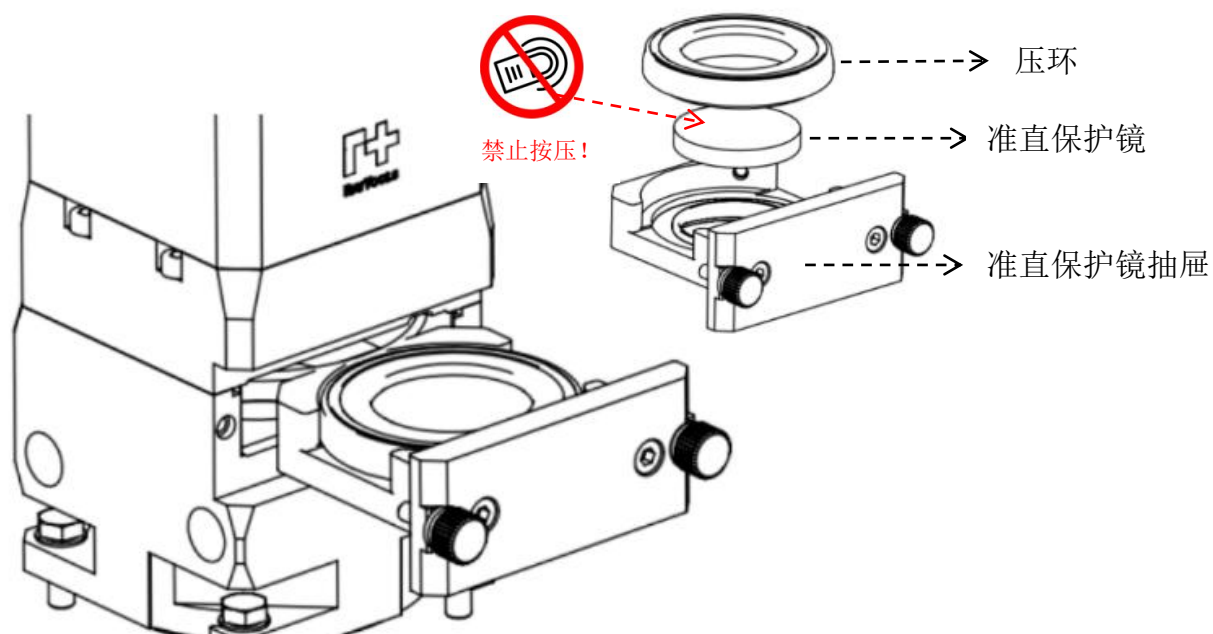


1. 松开准直保护镜抽屉上的螺丝。
2. 抽出准直保护镜抽屉。
3. 美纹纸贴住封口，防止灰尘进入。
4. 去除准直保护镜片上的压环。
5. 更换准直保护镜片。
6. 拿掉美纹纸。
7. 将准直保护镜抽屉插入激光头。
8. 锁上准直保护镜抽屉螺丝。



整个过程需在一个洁净的场所完成，且拆装镜片时必须带上防尘手套或指套

3.2 聚焦保护镜检查更换

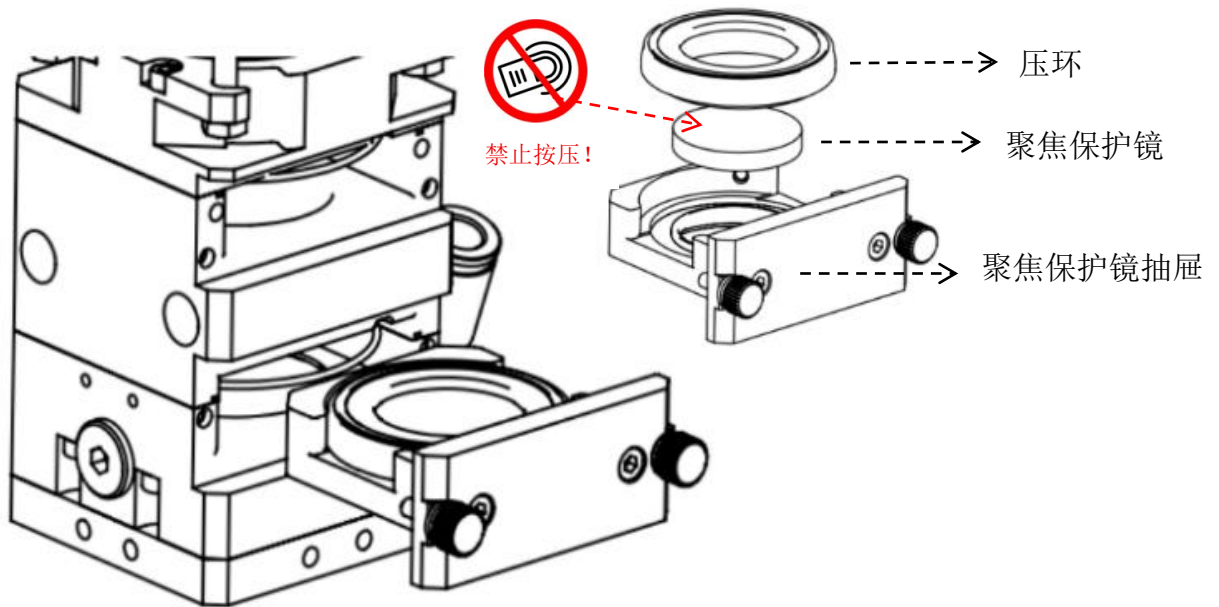


1. 松开聚焦保护镜抽屉上的螺丝。
2. 抽出聚焦保护镜抽屉。
3. 美纹纸贴住封口，防止灰尘进入。
4. 去除聚焦保护镜片上的压环。
5. 更换聚焦保护镜片。
6. 拿掉美纹纸。
7. 将聚焦保护镜抽屉插入激光头。
8. 锁上聚焦保护镜抽屉螺丝。



整个过程需在一个洁净的场所完成，且拆装镜片时必须带上防尘手套或指套


4. 附录
机械尺寸数据

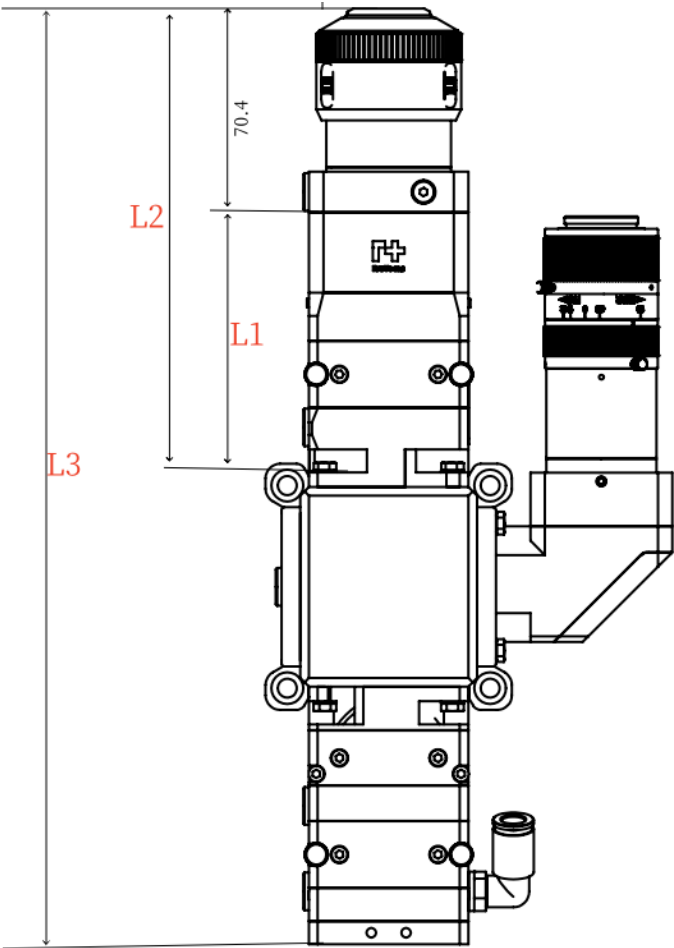

QBH 接口, 带视觉镜头 0° 样式为例

准直镜焦距	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
F100	94. 9	165. 3	323. 3
F125	119. 4	189. 8	341. 9
F150	145. 6	216	374


机械尺寸数据

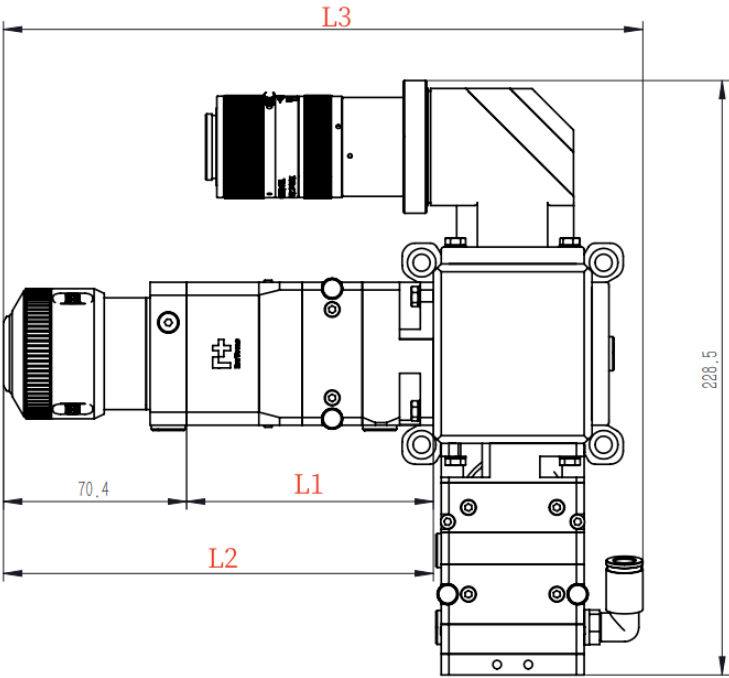

QBH 接口, 带视觉镜头 90° 样式为例

准直镜焦距	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
F100	94.9	165.3	254.8
F125	119.4	189.8	279.3
F150	145.6	216	305.5


机械尺寸数据

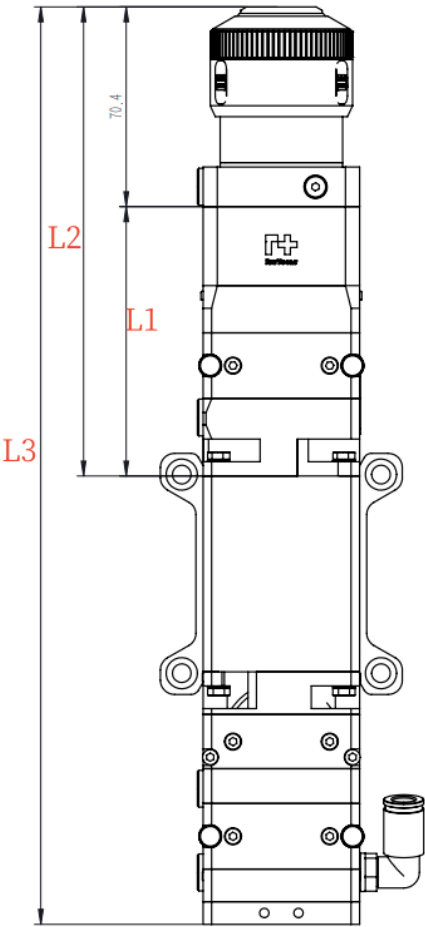

QBH 接口, 无视觉镜头, 0° 样式为例

准直镜焦距	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
F100	94.9	165.3	323.3
F125	119.4	189.8	341.9
F150	145.6	216	374

机械尺寸数据

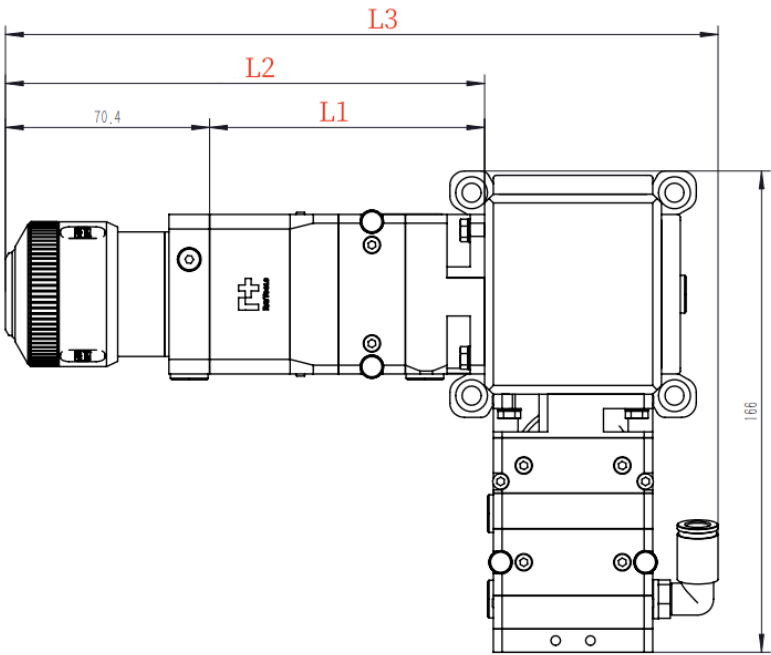

QBH 接口, 无视觉镜头 90° 样式为例

准直镜焦距	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
F100	94.9	165.3	254.8
F125	119.4	189.8	279.3
F150	145.6	216	305.5



嘉强（上海）智能科技股份有限公司

地 址：上海市松江区东宝路 8 号

咨询热线：400-670-1510

邮 箱：sales@empower.cn

网 址：www.empower.cn